

NOTE TECHNIQUE N° 00132/LB - 18/09/2014

OBJET : SECHE-LINGE A CONDENSATION : LE BAC RÉCUPÉRATEUR D'EAU TOMBE DE LA PORTE ET/OU N'EST PAS CORRECTEMENT INSÉRÉ DANS SON LOGEMENT.


CODE DÉFAUT A UTILISER : 1E8WW

Pour la France, utilisez le code IRIS équivalent.

A) DESCRIPTION DU PROBLEME :

Le bac récupérateur d'eau ne tient pas correctement ou il ne peut pas être correctement inséré dans son logement.

Le cas échéant, le technicien doit d'abord vérifier l'état des crochets de support du bac récupérateur d'eau, dans la partie inférieure du logement du bac récupérateur, sur la contre Porte du hublot (cf. Figure A).

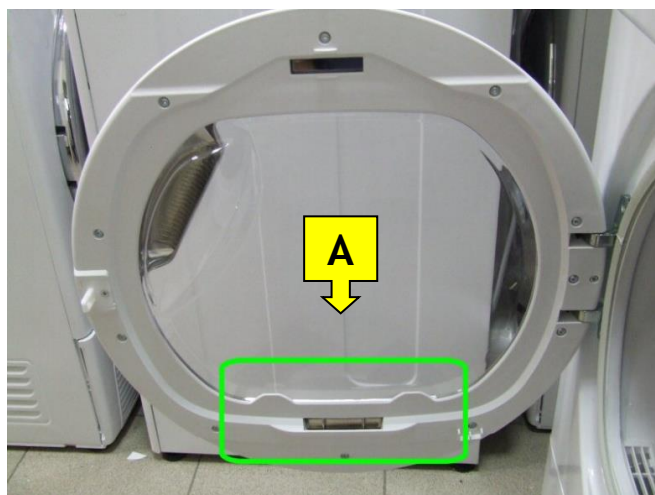


A) SOLUTION DU PROBLEME :

Si l'un ou les deux crochets de support s'avèrent déformés vers l'intérieur, tel qu'illustré sur la Figure B, il faut alors remplacer la contre porte du hublot par la pièce de rechange proposée dans la documentation du produit. Après avoir changé la contre-porte du hublot, vérifier si le bac récupérateur d'eau s'appuie correctement sur ses crochets support et est parfaitement calé dans son logement, sans risque de tomber.

Crochets de support déformés vers l'intérieur.

Crochets de support correctement positionnés.

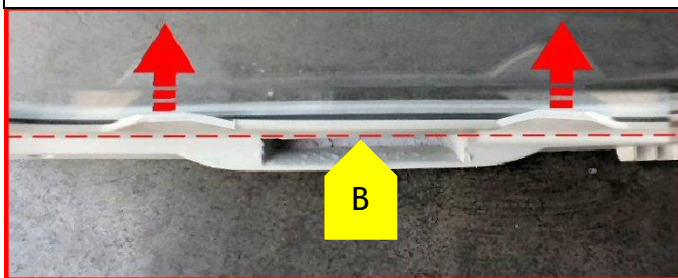

Les contre porte hublot actuellement proposées pour les sèche-linge équipés d'un bac récupérateur transparent sont les suivantes :

40006248 CONTRE PORTE BLANCHE

40006546 CONTRE PORTE NOIRE

Merci pour votre attention.

Candy Hoover Service Italie.