

**Problème rencontré**

Bruit de frottement du ventilateur.  
Trop de froid partie réfrigérateur.

**Phénomène**


L'hélice frotte sur la glace dans le conduit d'air.  
Le volet (Damper) reste bloqué en position ouverte.

**Solution suggérée**



Utiliser le kit référence **FRNQ-KIT01**, afin de revoir l'étanchéité du Louver, changer la platine de puissance et le volet (Damper)

Mise en place joint en mousse supplémentaire sur la partie inférieur du carter.


Procéder à la mise en place du joint comme montré sur les photos.

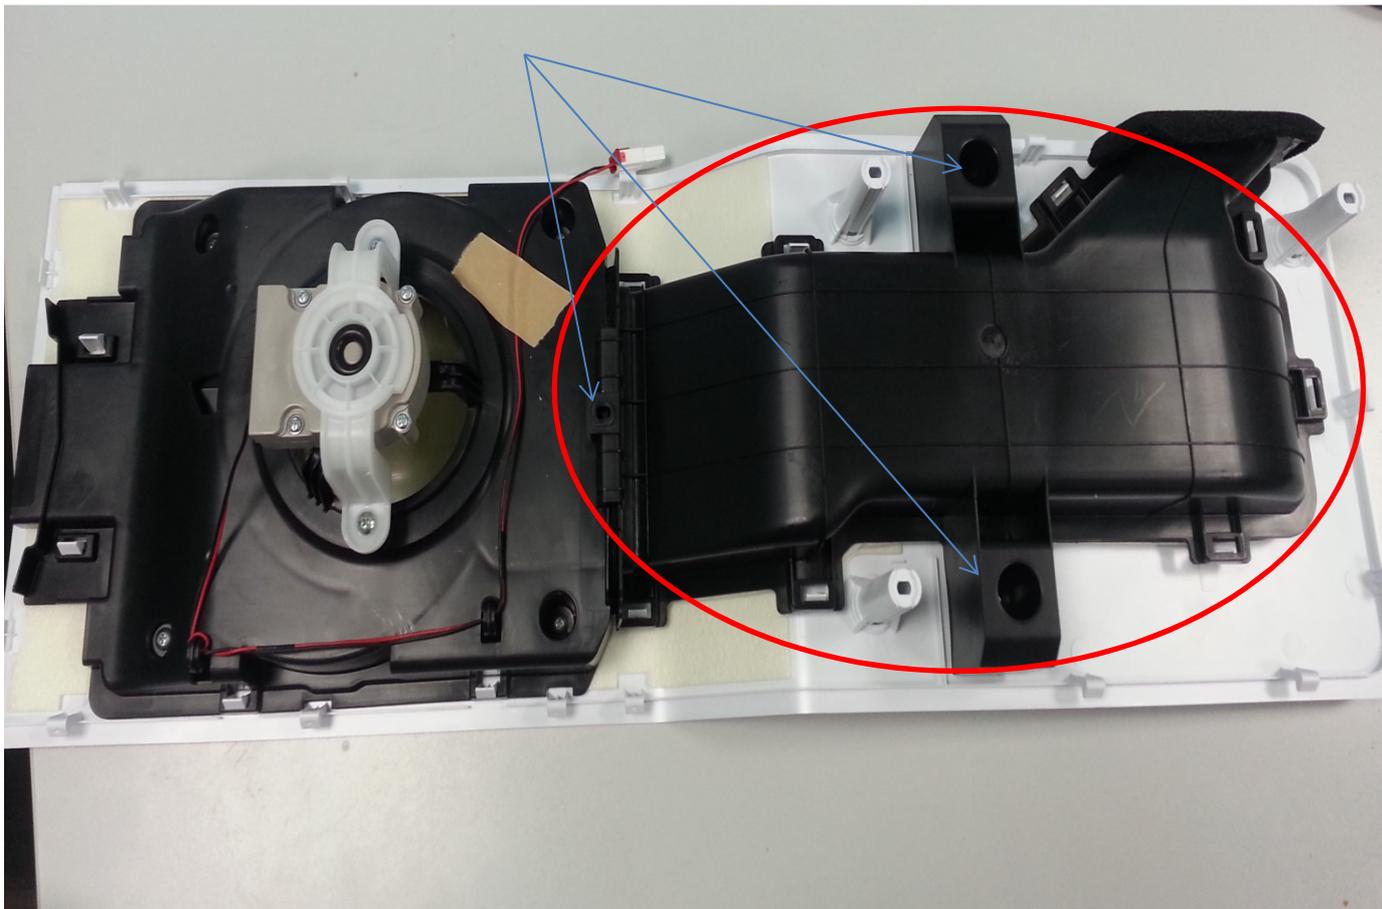

Partie du carter mise en cause dans la prise en glace.

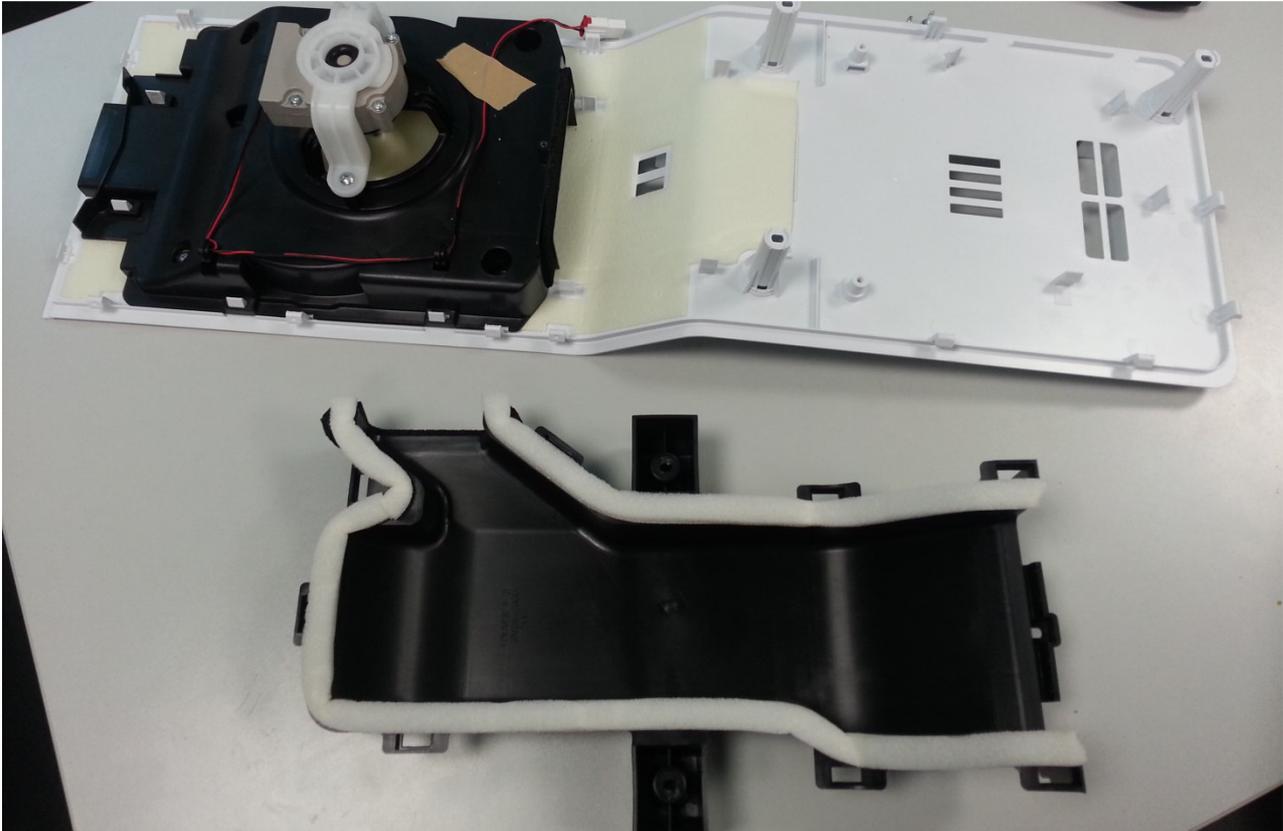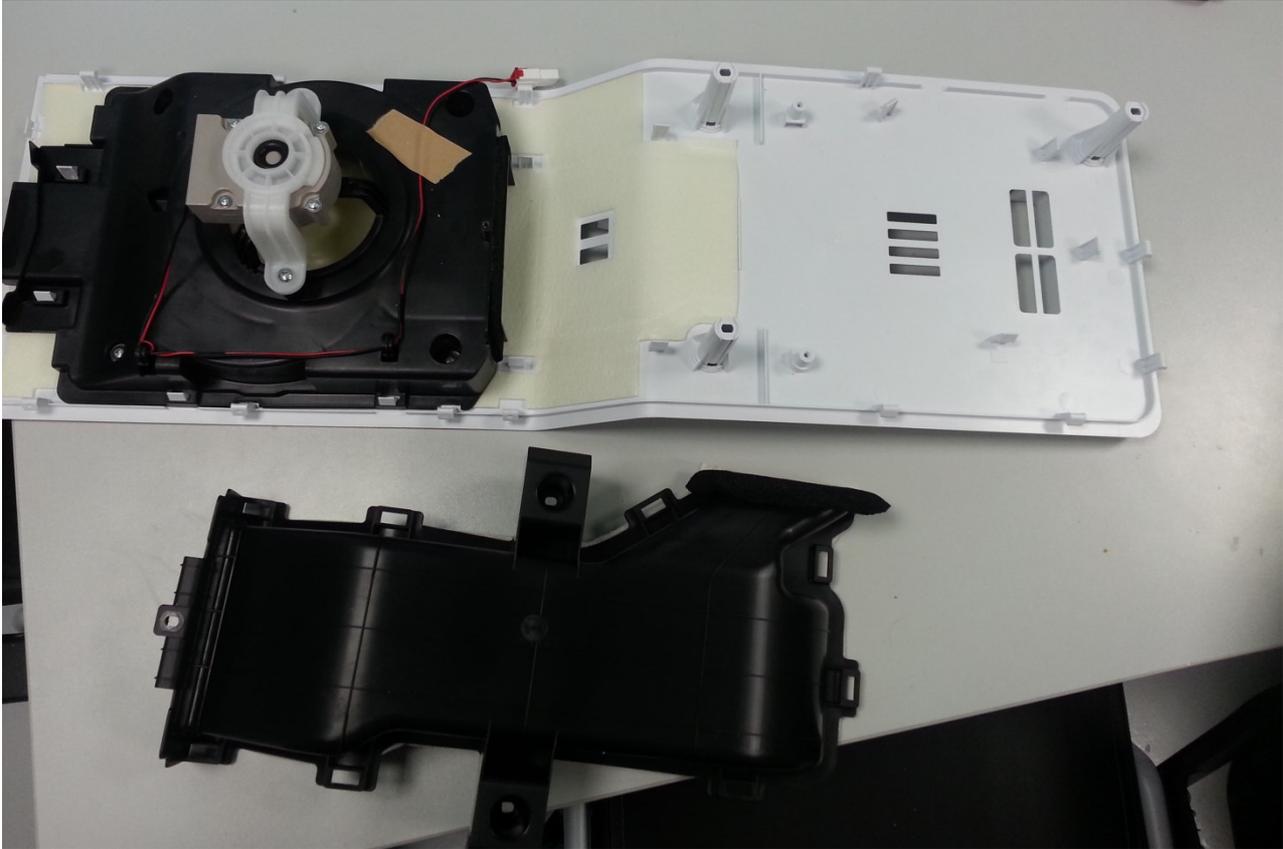

Joint de 38 cm

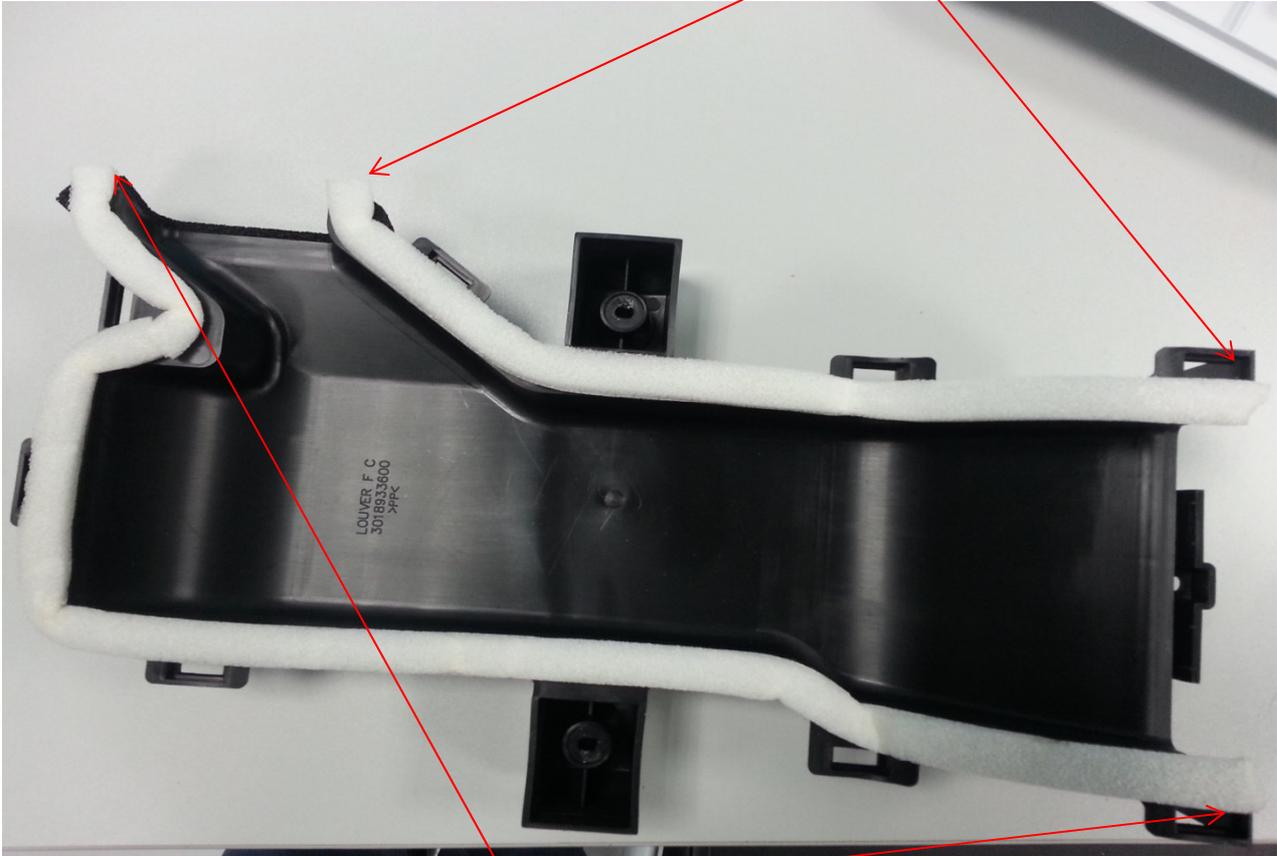

Joint de 60 cm

