

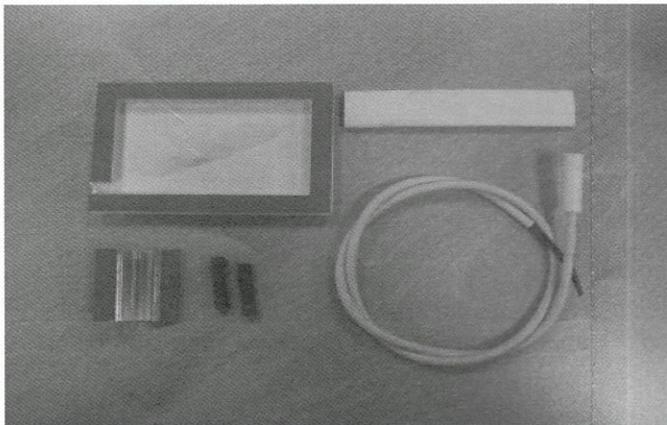


**Reparaturanleitung zum Nachrüstsatz 9590 800****Fühlertausch bei G 12\*1 ab Index 20****G 12\*3 ab Index 20****GP 1366 Index 20, 20A, 20B und ab Index 22****GP(es) 1466 Index 20, 20A, 21, 21A und ab Index 23****GP(esf) 1466 ab Index 20****GP 1213 ab Index 20****GP 1376 ab Index 20****GP(esf) 1476 ab Index 20****GP 1486 ab Index 20****GX 8\*\******Repair instruction for refitting kit 9590 800******Replacing the sensor at G 12\*1 from index 20******G 12\*3 ab Index 20******GP 1366 Index 20, 20A, 20B and from Index 22******GP(es) 1466 Index 20, 20A, 21, 21A and from Index 23******GP(esf) 1466 from Index 20******GP 1213 ab Index 20******GP 1376 ab Index 20******GP(esf) 1476 ab Index 20******GP 1486 ab Index 20******GX 8\*\****


**Nachrüstsatz Nr. 9590 800**  
**Refitting kit, part. No. 9590 800**

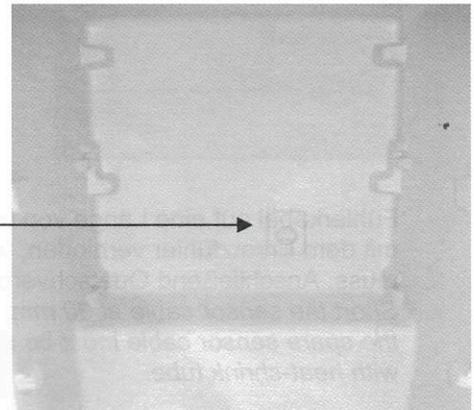



**HIER NICHT SCHNEIDEN !  
FÜHLERKABEL  
DON'T CUT HERE  
SENSOR CABLE**

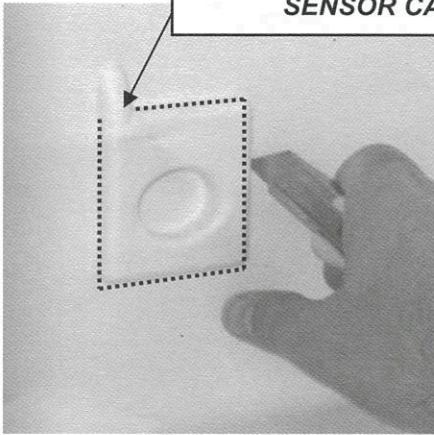

Innenbehälter im markierten Bereich ausschneiden und Ausschnitt herausnehmen!  
*Cut a hole in the interior container as marked and remove the cut section!*


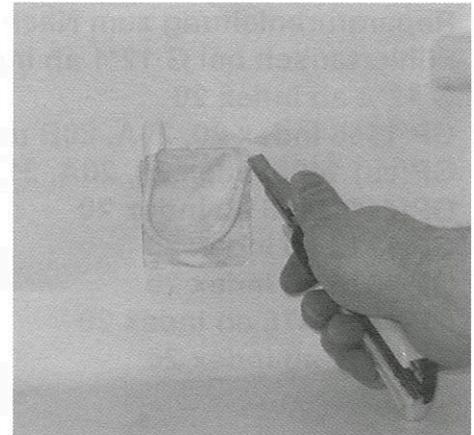


Fühlerkabel durchtrennen!  
*Cut the sensor cable!*

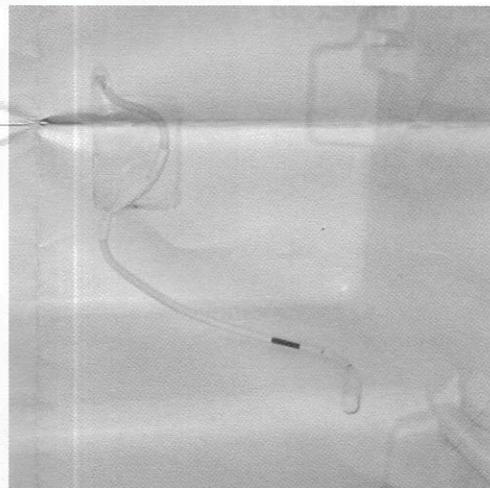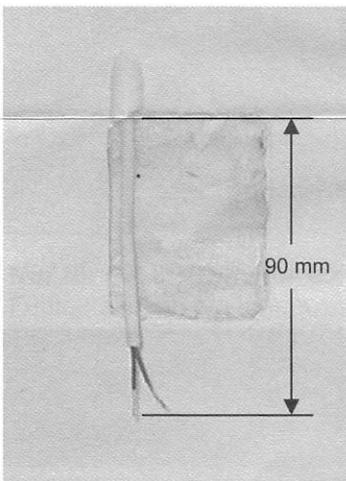

Fühlerkabel auf eine Länge von 90mm kürzen, abisolieren und mit Hilfe der beiliegenden Quetschverbinder mit dem Ersatzfühler verbinden, wobei der Ersatzfühlerkabel auf die entsprechende Länge gekürzt werden muss. Anschließend Quetschverbindung zusätzlich mit Schrumpfschlauch isolieren.  
*Short the sensor cable at 90 mm, insulate and connect with the crimp connectors the spare sensor, whereby the spare sensor cable must be shortened on the appropriate length. In addition insulate the connection with heat-shrink tube.*


Nach dem Anschließen der Ersatzfühler am Fühleranschluss der Elektronik hinsichtlich des elektrischen Kontaktes der Quetschverbindung überprüfen.  
*After this make sure on the electronic coupling that the sensor cable is electrically correct connected.*

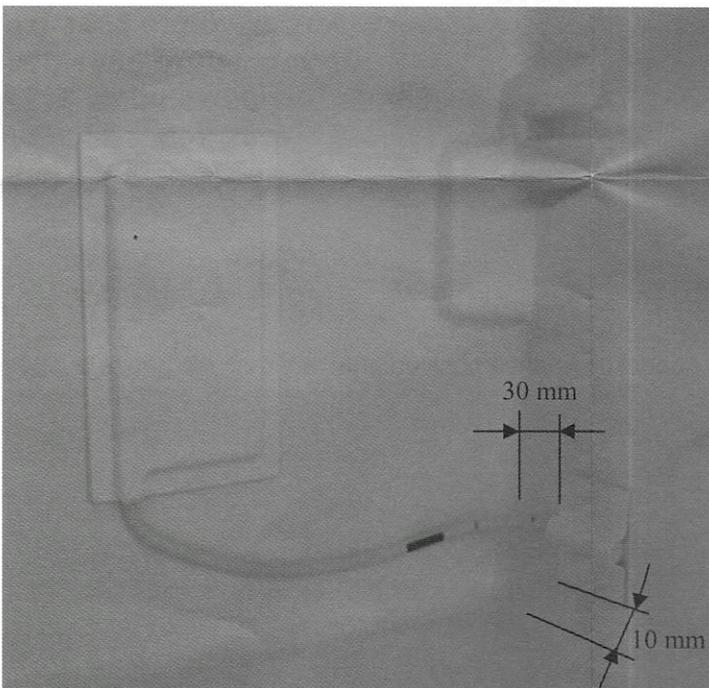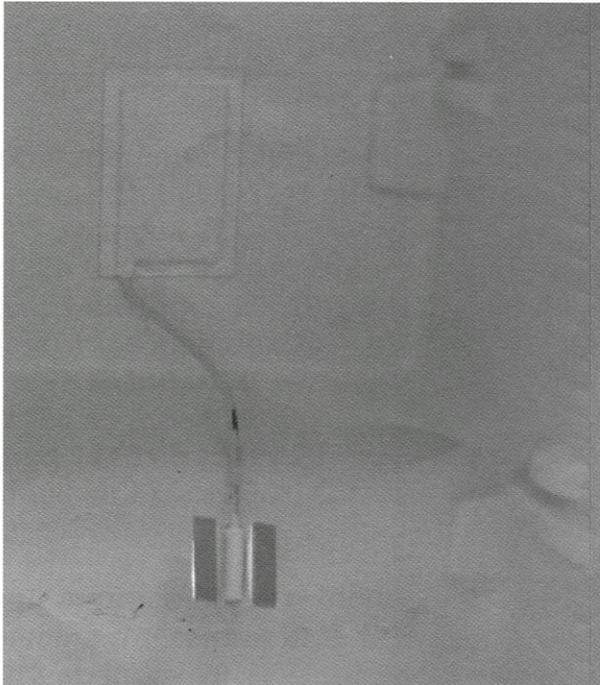

**G 12\*3**  
**GP 1213**  
**GP 1366/ 1376**  
**GP(es, esf) 1466**  
**GP(esf) 1476**  
**GP 1486**

Fühlerkabel an die Innenwand drücken, Abdeckung richtig positionieren, so dass die ganze ausgeschnittene Fläche abgedeckt wird, und ankleben. Kopf des Fühlers in die Fühlerschelle einlegen, dann an die rechte Innenwand, wie auf das Bild gezeigt ist, positionieren und ankleben.

*Press the sensor cable on the internal wall, stick the cover in to the right position so that cut area is covered. Put the Head of the sensor in to clamp, then place it on the right wall, as show at the picture, and stick.*

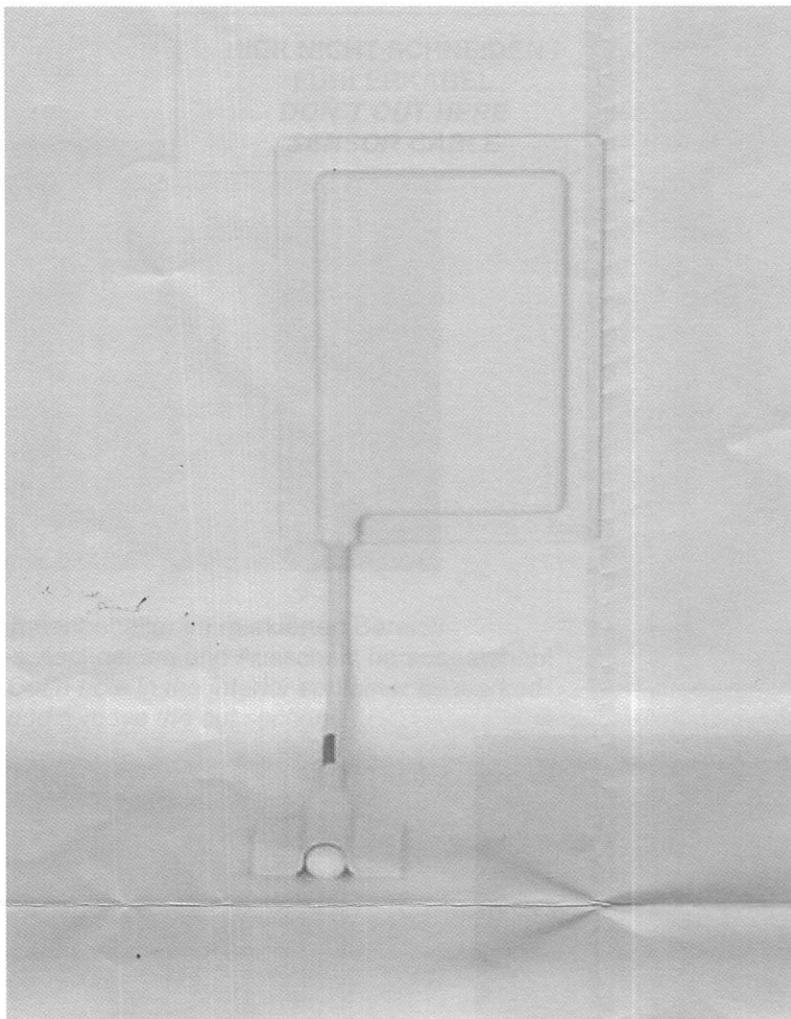

**Nur für GX 8\*\*/Only for GX 8\*\***

Fühlerkabel an die Innenwand drücken, Abdeckung richtig positionieren, so dass die ganze ausgeschnittene Fläche abgedeckt wird, und ankleben!

*Press the sensor cable on the internal wall, stick the cover in to the right position so that cut area is covered.*